



# Bedienungs- anleitung

## DM 9940

AC/DC Multifunktions  
Zangen-Ampèremeter

# Mode d'emploi

## DM 9940

Pince ampèremétrique  
multifonctions AC/DC



## 1. Sicherheit

### International verwendete elektrische Symbole



**Achtung!** Nimmt Bezug auf Erklärungen in dieser Anleitung



**Achtung!** Es besteht Gefahr elektrischer Schläge



Erde



Doppelte Isolation

### Umweltbedingungen


- \* Zange: CAT III 600 V, 600 A.
- \* Messgerät: CAT II 600 V
- \* Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80%

## 2. Eigenschaften

- \* Multifunktions-Messgerät mit automatischer Bereichswahl, 4000 Messpunkte
- \* Messung von ACA, DCA, ACV, DCV, Widerstand, Dioden, Frequenz, Durchgang.
- \* Frontplatte spritzwassergeschützt.
- \* Grosser Messbereich für ACA & DCA
- \* Data Hold.
- \* Relative Messung.
- \* LC Display für gute Ablesbarkeit selbst bei hellem Umgebungslicht.
- \* Überlastschutz für alle Messbereiche.
- \* Kompaktes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse

### 3. Produktbeschreibung

#### Bedienungselemente:

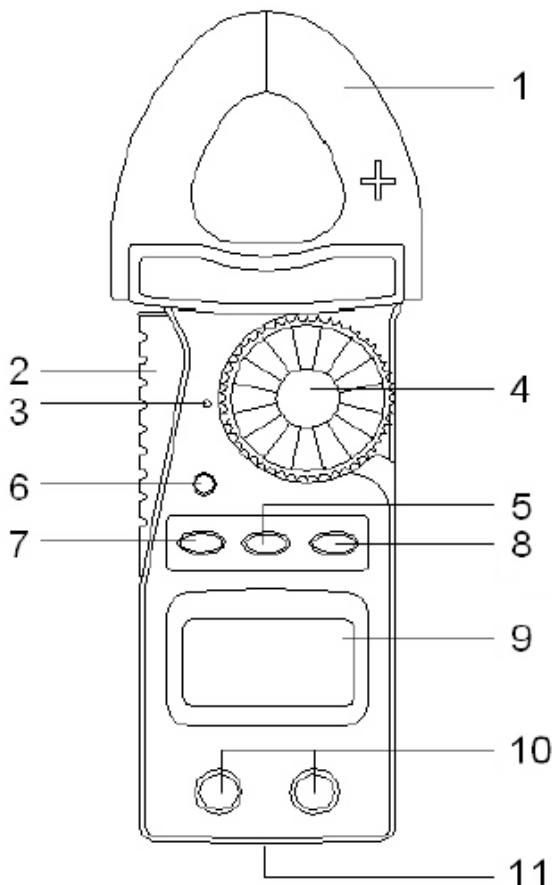





 

 

- 1) Messzange
- 2) Druckgriff zum Öffnen der Messzange
- 3) Funktionsanzeige
- 4) Drehschalter zum Ein- und Ausschalten des Gerätes und zur Funktionswahl
- 5) Bereichswahltaste
- 6) HOLD Taste
- 7) Funktionstaste
- 8) Relative Messung
- 9) Display
- 10) Eingangsbuchsen für alle Funktionen ausser für die Strommessung
- 11) Batteriefach

### 4. Messvorbereitung und Vorsichtsmassnahmen

 

- 1) Zwei 1.5 V Batterien mit der richtigen Polarität ins Messgerät einsetzen.
- 2) Das rote und das schwarze Messkabel vor der Messung in die richtigen Buchsen einstecken.
- 3) Vor dem Ändern der Messfunktion die Messkabel vom Prüfling entfernen.
- 4) Die Data Hold Funktion ausschalten, wenn sie nicht explizit gewünscht ist.
- 5) Die Höchstspannung bei Messungen nicht überschreiten!
- 6) Den Drehschalter immer auf „OFF“ schalten, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- 7) Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, die Batterien aus dem Batteriefach entfernen.
- 8) Nur die Frontseite des Gerätes ist spritzwassergeschützt. Das Messgerät wird dauerhaft beschädigt, wenn es ins Wasser getaucht wird.
- 9) Ersatzmessleitungen sollten mindestens der Norm CATIII-600V genügen.

## 5. Messungen

### 5.1. Symbole und Einheiten in der Anzeige

Symbole Einheiten	Beschreibung
	Erscheint, wenn der Bereich DCV gewählt wurde.
	Erscheint, wenn der Bereich ACV & ACA gewählt wurde.
	Erscheint, wenn die Funktion „Data Hold“ gewählt wurde.
	Erscheint, wenn die Funktion „Relative Messung“ gewählt wurde.
	Der Batteriestand ist zu tief.
	Erscheint, wenn die Funktion „Automatische Bereichswahl“ gewählt wurde.
	Erscheint, wenn die Funktion „Durchgangsprüfung“ gewählt wurde.
mV, V	Einheiten für Spannungsmessungen.
$\Omega$ , K $\Omega$ , M $\Omega$	Einheiten für Widerstandsmessungen.
	Erscheint, wenn die Funktion „Diodentest“ gewählt wurde.
—	Erscheint, wenn die Messung von DCV oder DCA negativ ist.
mA, A	Einheiten für Strommessungen.
Hz, KHz	Einheiten für Frequenzmessungen

### 5.2. Gleich- und Wechselspannungsmessung

- 1) Die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse verbinden.
- 2) Die rote Messleitung mit der "V $\Omega$ "-Buchse verbinden.
- 3) Für DCV-Messungen den Drehschalter auf die Position "V" drehen und die Funktionstaste drücken bis im Display  erscheint.
- 4) Für ACV-Messungen den Drehschalter auf die Position "V" drehen und die Funktionstaste drücken bis im Display  erscheint.
- 5) "AUTO" im Display zeigt an, dass das Gerät automatisch den passenden Messbereich wählt.
- 6) Wenn im „AUTO“-Mode die Bereichswahltaste gedrückt wird, wird der gewählte Bereich fixiert.

### 5.3. Widerstandsmessung



- 1) Die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse verbinden.
- 2) Die rote Messleitung mit der "V $\Omega$ "-Buchse verbinden.
- 3) Den Drehschalter auf die Position " $\Omega$ " drehen und die Funktionstaste drücken bis im Display  $\Omega$  erscheint.
- 4) "AUTO" im Display zeigt an, dass das Gerät automatisch den passenden Messbereich wählt.
- 5) Wenn im „AUTO“-Mode die Bereichswahltaste gedrückt wird, wird der gewählte Bereich fixiert.

#### 5.4. Durchgangsprüfung

- 1) Die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse verbinden.
- 2) Die rote Messleitung mit der "VΩ"-Buchse verbinden.
- 3) Den Drehschalter auf die Position "•••" drehen und die Funktionstaste drücken bis im Display "(••)" erscheint.
- 4) Bei Widerstandswerten unter 10 Ω erzeugt das Gerät einen Ton.

#### 5.5. Diodentest

- 1) Die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse verbinden.
- 2) Die rote Messleitung mit der "VΩ"-Buchse verbinden.
- 3) Den Drehschalter auf die Position "→⊕" drehen und die Funktionstaste drücken bis im Display "→⊕" erscheint.
- 4) a. Bei Polarität gemäss Fig. 2 fliesst ein Strom durch die Diode und es wird die ungefähre Spannung angezeigt. Wenn die Diode defekt ist wird bei Kurzschluss ".000" oder ein ähnlicher Wert angezeigt, "OL" bei einem Unterbruch.

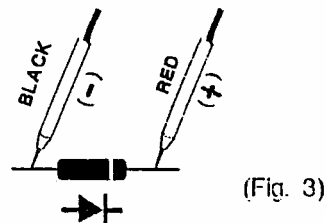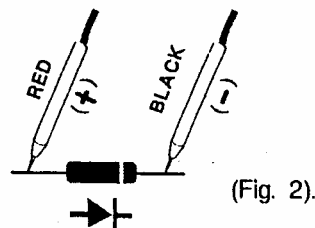

- b. Bei Polarität gemäss Fig. 3 wird bei einer guten Diode "OL" angezeigt. Wenn die Diode defekt ist wird ".000" oder ein ähnlicher Wert angezeigt..  
Ein korrekter Diodentest sollte beide Messungen (4a und 4b) beinhalten.

#### 5.6. AC Strommessungen

- 1) Den Drehschalter auf die Position "600 A" drehen und die Funktionstaste drücken bis im Display "⌚" erscheint.
- 2) Die Stromzange öffnen und um den zu messenden Leiter legen..
- 3) "AUTO" im Display zeigt an, dass das Gerät automatisch den passenden Messbereich wählt.
- 4) Wenn im „AUTO“-Mode die Bereichswahltaste gedrückt wird, wird der gewählte Bereich fixiert.

#### 5.7. DC Strommessungen

- 1) Den Drehschalter auf die Position "600 A" drehen und die Funktionstaste drücken bis im Display "=== " erscheint.
- 2) Die Stromzange öffnen und um den zu messenden Leiter legen..
- 3) "AUTO" im Display zeigt an, dass das Gerät automatisch den passenden Messbereich wählt.
- 4) Wenn im „AUTO“-Mode die Bereichswahltaste gedrückt wird, wird der gewählte Bereich fixiert.

**Bemerkung:** Auch ohne Messsignal wird in der Regel ein kleiner Wert (um 1 A) angezeigt. Für präzise Messungen die Relative Anzeige verwenden.

## 5.8. Relative Messung

Um die Funktion zu aktivieren die Taste für Relative Messung drücken. In dieser Funktion kann der Referenzpunkt für eine Messung verschoben werden. Zum Beispiel können die Widerstandswerte der Messleitungen bei der Ohmmessung kompensiert werden. Beim Zuschalten der Funktion wird das vorhandene Eingangssignal als Referenzwert gespeichert und die weiteren Messungen zeigen die Abweichung von diesem Referenzwert an. Zum Deaktivieren der Relativen Messung wird die entsprechende Taste kurzzeitig betätigt.

## 5.9. Frequenzmessungen

- 1) Die schwarze Messleitung mit der "COM"-Buchse verbinden.
- 2) Die rote Messleitung mit der "VΩ"-Buchse verbinden.
- 3) Den Drehschalter auf die Position "Hz" drehen.
- 4) Bei Frequenzmessungen ist das Gerät immer im AUTO Modus

## 5.10. Data Hold


- 1) Durch Drücken der HOLD-Taste während einer Messung wird der aktuelle Messwert „eingefroren“. Im Display wird "HOLD" angezeigt.
- 2) Durch erneutes Drücken der HOLD-Taste wird die Funktion deaktiviert.

# 6. Unterhalt

## 6.1. Ersetzen der Batterie



**Achtung: Vor dem Öffnen des Batteriefachs die Messleitungen entfernen!**

- 1) Wenn im Display  erscheint, müssen die Batterien ersetzt werden.
- 2) Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher und entfernen Sie die verbrauchten Batterien.
- 3) Setzen Sie neue Batterien ein (beachten Sie die richtige Polarität) und schliessen Sie das Batteriefach.

## 6.2. Reinigung



**Achtung: Zum Reinigen des Gehäuses nur ein trockenes Tuch verwenden!**

# 7. Spezifikationen

Die technischen Daten finden Sie im **Anhang A**

## 8. Garantie

Elbro Geräte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollten dennoch Fehler in der Funktion auftreten, gewähren wir eine Garantie von 12 Monaten (nur gültig mit Rechnung).

- Fabrikations- und Materialfehler werden von uns kostenlos beseitigt, sofern das Gerät ungeöffnet an uns zurückgesandt wird.
- Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen oder falsche Handhabung sind vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

Treten nach Ablauf der Garantiezeit Funktionsfehler auf, wird unser Werkservice Ihr Gerät unverzüglich wieder instand setzen.

Bitte wenden Sie sich an:

ELBRO AG • Gewerbestrasse 4 • CH-8162 Steinmaur  
Telefon +41 (0)44 854 73 00 • Telefax +41 (0)44 854 73 01 • e-mail: [info@elbro.com](mailto:info@elbro.com)  
[www.elbro.com](http://www.elbro.com)

Diese Bedienungsanleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewähr übernommen.

## 1. Sécurité

### Symboles électriques utilisés au niveau international



**Attention !** Se référer aux explications contenues dans ce mode d'emploi



**Attention !** Risque d'électrocution



Terre



Double isolation

### Conditions environnementales


- \* Pince ampèremétrique : CAT III 600 V, 600 A
- \* Appareil de mesure : CAT II 600 V
- \* Humidité atmosphérique relative : max. 80%

## 2. Propriétés

- \* Multimètre multifonctions avec sélection de gamme automatique.
- \* Mesurage ACA, ACV, DCV, résistance, diodes, fréquence, continuité.
- \* Plaque frontale protégée contre les éclaboussures
- \* Gamme de mesure étendue pour DCA & ACA
- \* Data Hold.
- \* Mesurage relatif.
- \* Ecran LCD facilitant la lecture, même en cas de lumière ambiante intense.
- \* Protection de surcharge pour toutes les gammes de mesure.
- \* Boîtier en ABS compact et robuste.

### 3. Description du produit

#### Éléments de commande :

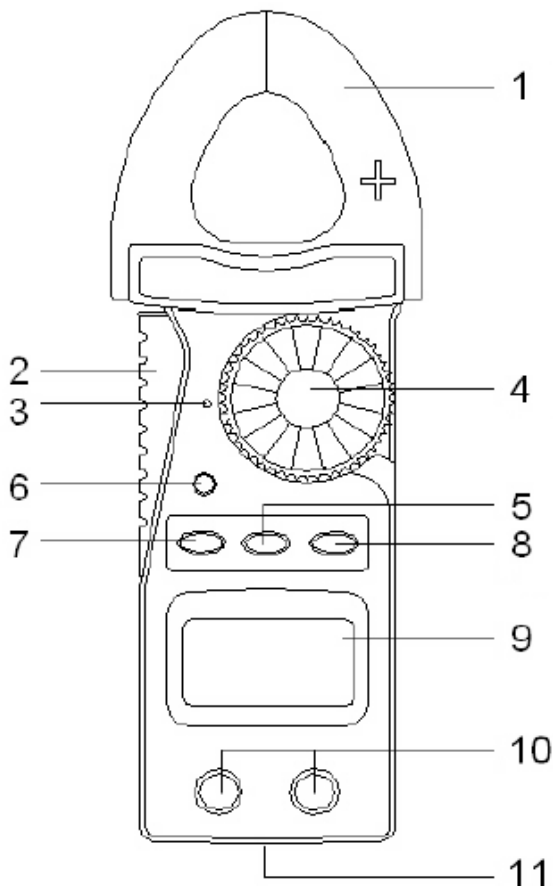





 

 

- 1) Pince de mesure
- 2) Levier d'ouverture de la pince de mesure
- 3) Index de fonction
- 4) Commutateur rotatif pour enclencher/déclencher l'appareil et sélectionner les fonctions
- 5) Touche de sélection de gamme
- 6) Touche HOLD
- 7) Touche de fonction
- 8) Mesurage relatif
- 9) Ecran
- 10) Prise d'entrée pour toutes les fonctions, à l'exception de la mesure du courant
- 11) Compartiment à piles

#### 4. Préparatifs de mesurage et dispositions préventives

 
 
- 1) Installer deux piles 1.5 V dans l'appareil de mesure en respectant la polarité.
- 2) Introduire les cordons de mesure rouge et noir dans les prises respectives avant le mesurage.
- 3) Retirer les cordons de mesure de l'objet sous test avant de commuter la fonction de mesure.
- 4) Désactiver la fonction Data Hold si celle-ci n'est pas explicitement désirée.
- 5) Ne pas dépasser la tension maximale admissible durant les mesurages !
- 6) Toujours placer le commutateur rotatif en position „OFF“ lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- 7) Retirer les piles du compartiment si l'appareil n'est pas utilisé durant une période prolongée.
- 8) Seule la face frontale de l'appareil est protégée contre les éclaboussures. L'appareil de mesure sera durablement endommagé s'il est trempé dans l'eau.
- 9) Des cordons de mesure de rechange doivent au moins répondre à la norme CATIII-600V.

## 5. Mesurages

### 5.1. Symboles et unités affichés à l'écran

Symboles Unités	Description
	Symbole affiché lorsque la gamme DCV a été activée.
	Symbole affiché lorsque la gamme ACV & ACA a été activée.
	Symbole affiché lorsque la fonction „Data Hold“ a été activée.
	Symbole affiché lorsque la fonction „Mesurage relatif“ a été activée.
	Symbole affiché lorsque l'état de charge des piles est insuffisant.
	Symbole affiché lorsque la fonction „Sélection de gamme automatique“ a été activée.
	Symbole affiché lorsque la fonction „Test de continuité“ a été activée.
MV, V	Unités affichées pour les mesures de tension.
$\Omega$ , K $\Omega$ , M $\Omega$	Unités affichées pour les mesures de résistance.
	Symbole affiché lorsque la fonction „Test de diode“ a été activée.
—	Symbole affiché en cas de mesure DCV ou DCA négative.
mA, A	Unités affichées pour les mesures de courant.
Hz, KHz	Unités affichées pour les mesures de fréquence.

### 5.2. Mesurage de tension continue et alternative

- 1) Relier le cordon de mesure noir à la prise "COM".
- 2) Relier le cordon de mesure rouge à la prise "V $\Omega$ ".
- 3) Pour les mesurages DCV, placer le commutateur rotatif en position "V" puis presser la touche de fonction jusqu'à ce que le symbole  apparaisse à l'écran.
- 4) Pour les mesurages ACV, placer le commutateur rotatif en position "V", puis presser la touche de fonction jusqu'à ce que le symbole  apparaisse à l'écran.
- 5) Le symbole "AUTO" affiché à l'écran signale que l'appareil sélectionne la gamme de mesure appropriée de manière automatique.
- 6) En mode „AUTO“, une pression sur la touche de sélection de gamme permet de fixer la gamme de mesure en cours.

### 5.3. Mesurage de résistance



- 1) Relier le cordon de mesure noir à la prise "COM".
- 2) Relier le cordon de mesure rouge à la prise "V $\Omega$ ".
- 3) Tourner le commutateur rotatif en position " $\Omega$ ", puis presser la touche de fonction jusqu'à ce que le symbole  $\Omega$  apparaisse à l'écran.
- 4) Le symbole "AUTO" affiché à l'écran signale que l'appareil sélectionne la gamme de mesure appropriée de manière automatique.
- 5) En mode „AUTO“, une pression sur la touche de sélection de gamme permet de fixer la gamme de mesure en cours.

#### 5.4. Test de continuité

- 1) Relier le cordon de mesure noir à la prise "COM".
- 2) Relier le cordon de mesure rouge à la prise "VΩ".
- 3) Tourner le commutateur rotatif en position "••)", puis presser la touche de fonction jusqu'à ce que le symbole (••) apparaisse à l'écran.
- 4) L'appareil de mesure génère un signal sonore en cas de valeur de résistance inférieure à 10 Ω.

#### 5.5. Test de diode

- 1) Relier le cordon de mesure noir à la prise "COM".
- 2) Relier le cordon de mesure rouge à la prise "VΩ".
- 3) Tourner le commutateur rotatif en position "→+)", puis presser la touche de fonction jusqu'à ce que le symbole →+ apparaisse à l'écran.
- 4) a. En polarité directe selon fig. 2, un courant circule à travers la diode et une tension de seuil approximative sera affichée. Une diode défectueuse en court-circuit sera signalée par ".000" ou une valeur similaire, resp. par "OL" en cas d'interruption de continuité.

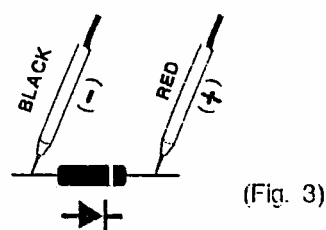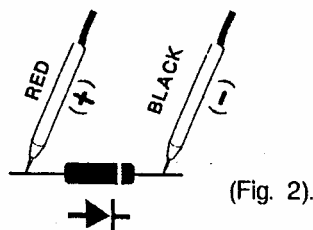

b. En polarité inverse selon fig. 3, une diode fonctionnelle sera signalée par le symbole "OL". L'affichage indiquera ".000" ou une valeur similaire en cas de diode défectueuse en court-circuit.

Un test de diode complet devrait comporter les deux mesurages (4a et 4b).

#### 5.6. Mesurages de courant AC

- 1) Tourner le commutateur rotatif en position "600 A", puis presser la touche de fonction jusqu'à ce que le symbole  $\sim$  apparaisse à l'écran.
- 2) Ouvrir la pince ampèremétrique et la placer autour du conducteur à mesurer.
- 3) Le symbole "AUTO" affiché à l'écran signale que l'appareil sélectionne la gamme de mesure appropriée de manière automatique.
- 4) En mode „AUTO“, une pression sur la touche de sélection de gamme permet de fixer la gamme de mesure en cours.

#### 5.7. Mesurages de courant DC

- 1) Tourner le commutateur rotatif en position "600 A", puis presser la touche de fonction jusqu'à ce que le symbole  $\text{---}$  apparaisse à l'écran.
- 2) Ouvrir la pince ampèremétrique et la placer autour du conducteur à mesurer.
- 3) Le symbole "AUTO" affiché à l'écran signale que l'appareil sélectionne la gamme de mesure appropriée de manière automatique.
- 4) En mode „AUTO“, une pression sur la touche de sélection de gamme permet de fixer la gamme de mesure en cours.

**Remarque :** même en absence de signal de mesure, une faible valeur sera généralement affichée (env. 1 A). Utiliser le mode de mesure relatif pour obtenir des mesures précises.

## 5.8. Mesurage relatif

Presser la touche pour le mesurage relatif afin d'activer la fonction.

Cette fonction permet de décaler le point de référence pour une mesure particulière. En fonction ohmmètre, la propre valeur résistive des cordons de mesure peut être ainsi soustraite de la mesure de résistance. En activant cette fonction, la valeur résistive momentanément présente à l'entrée sera mémorisée comme valeur de référence, et les mesures ultérieures en tiendront compte. Une brève pression sur la touche de mesurage relatif suffit pour activer, resp. désactiver cette fonction.

## 5.9. Mesurage de fréquence

- 1) Relier le cordon de mesure noir à la prise "COM".
- 2) Relier le cordon de mesure rouge à la prise "VΩ".
- 3) Tourner le commutateur rotatif en position "Hz".
- 4) En mesurant des fréquences, l'appareil est toujours en mode „AUTO“.

## 5.10. Data Hold

 
- 1) La valeur de mesure momentanée sera „gelée“ par une simple pression de la touche HOLD pendant un mesurage. Le symbole "HOLD" sera affiché à l'écran.
- 2) Une nouvelle pression sur la touche HOLD permet de désactiver la fonction.

## 6. Maintenance

### 6.1. Remplacement des piles



**Attention : retirer les cordons de mesure avant d'ouvrir le compartiment à piles !**

- 1) Les piles doivent être remplacées lorsque le symbole  apparaît à l'écran.
- 2) Ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis, puis retirer les piles usagées.
- 3) Installer des piles neuves en prenant soin de respecter la polarité indiquée, puis refermer le compartiment à piles.

### 6.2. Nettoyage



**Attention : seul un chiffon sec peut être utilisé pour nettoyer le boîtier !**

## 7. Spécifications

Les spécifications sont mentionnées dans «l'annexe A»

## 8. Garantie

Les appareils Elbro sont soumis à un sévère contrôle de qualité. Nous accordons une garantie de 12 mois sur le produit si des défauts de fonctionnement devaient toutefois se produire (uniquement valable avec facture à l'appui).

- Les défauts de fabrication et de matériaux seront éliminés sans frais par nos soins, pour autant que l'appareil nous soit retourné sans avoir été ouvert au préalable.
- Des dégâts consécutifs à des sollicitations mécaniques ou à une manipulation erronée sont exclus de la garantie.

Notre service après vente remettra votre appareil en état si des défauts fonctionnels devaient survenir après la période de garantie.

Veillez s.v.p contacter :

ELBRO SA • Gewerbestrasse 4 • CH-8162 Steinmaur  
Téléphone +41 (0)44 854 73 00 • télécopie +41 (0)44 854 73 01  
Email: [info@elbro.com](mailto:info@elbro.com) • [www.elbro.com](http://www.elbro.com)

Bien que ce mode d'emploi ait été rédigé avec le plus grand soin, nous ne pouvons toutefois endosser aucune responsabilité quant à l'exactitude et la validité des données, illustrations et autres schémas publiés.



Sous réserve de modifications techniques, sans préavis.



## Anhang A / annexe A

### 1. General Specifications

Display	10.8 mm ( 0.39" ) LCD, 4 digits, max. indication 5000.
Measurement Range	ACA, ACV, DCV, Ohms, Diode, Hz, Continuity beeper, Relative.
Polarity	Automatic Switching, "-" indicates negative polarity.
Over-input	Indication of "1" or "-1".
Sampling Time	Approx. 0.35 second.
Battery	2 x 1.5 V AA ( UN-3 ) batteries.
Operating Temperature	0 to 50 °C( 32 to 122 °F).
Operating Humidity	Less than 80% RH.
Weight	230 g/0.50 LB (including battery ).
Dimension	HWD : 178 x 64 x 33 mm ( 7.0 x 2.5 x 1.3 inch )
Max. Jaw Open Size	30 mm ( 1.18 inch ) Dia.
Accessories included	Operation manual..... 1 PC. Test lead (red & black)..... 1 PC.
Optional Accessories	Carrying case, Light Adapter, Anemometer Adapter, Pressure Adapter, Humidity Adapter, Tachometer Adapter, Temperature Adapter, High Voltage Probe.

### 2. Electrical Specifications (23 ± 5 °C)

Function	Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
DCV / ACV	400 mV DC only	0.1 mV	± (0.5% + 2d)	 AC / DC 600 V
	4 V	0.001 V	DCV:	
	40 V	0.01 V	± (1% + 2d)	
	400 V	0.1 V	ACV:	
	600 V	1 V	± (1.2% + 5d)	
ACA / DCA current	400 A ACA: 0.5 to 400 A	0.1 A	± (2 % + 5d)	 AC 120 A
	600 A	1 A	± (1.5% + 3d)	
Remark	* Input impedance for ACV & DCV range is 10 MΩ * ACA, ACV specification be tested on sine wave 50 / 60 Hz			

Function	Range	Resolution	Accuracy	Overload Protection
Ω	400 Ω	0.1Ω	± (1% + 5d)	 AC / DC 400 V
	4 KΩ	1 Ω		
	40 KΩ	10 Ω		
	400 KΩ	100 Ω	± (2% + 2d)	
	4 MΩ	1 KΩ	± (3.5% + 5d)	
	40 MΩ	10 KΩ		
Frequency (≥ 5 V)	5 Hz	0.001Hz	± (1% + 5d)	 AC / DC 250 V
	50 Hz	0.01 Hz		
	500 Hz	0.1 Hz		
	5 KHz	1 Hz		
	5o KHz	0.01 KHz		
	100 KHz	0.1 KHz		
Diode	Short / non conductance, good / defect test			
Continuity	If measuring resistance is less than 10 Ω, the beeper will sound.			
Remark	* Spec tested under the environment RF fField Strength less than 3 V/m & frequency less than 30 MHz only			

- Besuchen Sie unsere Homepage. Dort finden Sie weitere Tester und Messgeräte für jeden Einsatzzweck.
- Visitez notre Homepage. Vous y découvrirez d'autres appareils de test ainsi que des instruments de mesure pour tous les domaines d'application.
- Visitate la nostra Homepage. Là troverete altri strumenti di controllo o di misura per ogni impiego.
- Visit our Homepage and find other testers and measuring instruments for each purpose.

[www.elbro.com](http://www.elbro.com)

<b>Elbro AG</b>	
Gewerbstrasse 4	
CH-8162 Steinmaur/Switzerland	
Telefon:	+41 (0)44 854 73 00
Telefax:	+41 (0)44 854 73 01
Internet:	<a href="http://www.elbro.com">www.elbro.com</a>
e-mail:	<a href="mailto:info@elbro.com">info@elbro.com</a>